

(11)Publication number:

01-130132

(43)Date of publication of application: 23.05.1989

(51)Int.CI. G02F 1/133
G09F 9/30
G09G 3/36
H01L 21/66
H01L 21/82
H01L 27/12

(21)Application number : 62-288651

10 11 1007

(71)Applicant :

SEIKO EPSON CORP

(22)Date of filing:

16.11.1987

(72)Inventor:


MATSUEDA YOJIRO

(54) ACTIVE MATRIX SUBSTRATE

(57)Abstract:

PURPOSE: To exactly detect the short circuit and disconnection of wirings in a short period of time without bringing many probe needles into contact with the title substrate by separably connecting the whole or part of signal lines and scanning lines to inspection circuits constituted of TFT (thin film transistors).

CONSTITUTION: The TFTs 2 and picture element electrodes 3 are disposed at the intersected points of the signal lines X1WX3 and the scanning lines Y1WY3. The signal lines X1WX3 and the scanning lines Y1WY3 are respectively connected to the inspection circuits 7, 8. The short circuit between the signal lines and the scanning lines, the short circuit between the adjacent lines, etc., are, therefore, detectable. Sepn. of the inspection circuits 7, 8 by cutting the short circuit part by laser trimming and dicing the substrate along dicing lines 6 at need is also possible at need. The short circuit and disconnection between the wirings are thereby exactly detected in a short period of time without direct probing of the signal lines X1WX3 and the scanning lines Y1WY3.

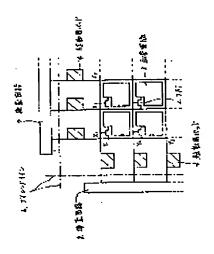

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]


[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

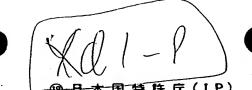

40 特許出願公開

四公開特許公報(A)

	@Int.Cl.4	識別記号	庁内整理番号	. 6	公開 平成1年	(1989)5月23日
•	G 02 F 1/133 G 09 F 9/30 G 09 G 3/36 H 01 L 21/66 21/82 27/12	3 2 7 3 1 0	7370-2H 7335-5C 8621-5C S-6851-5F 7925-5F A-7514-5F	審査請求	未請求 発明の数	「つ (1 (全5頁)

図発明の名称

アクティブマトリクス基板

頤 昭62-288651

頤 昭62(1987)11月16日

長野県諏訪市大和3丁目3番5号

会社内

セイコーエプソン株式 ØЩ

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

外1名 弁理士 最上

2. 特許請求の範囲:

(1) 絶縁基板上に、複数の信号線、走去線、及び それらの交点に設けられた理験トランツスタ(以 下TFTと略記)と庭景電板とを換えて成るアク・ ティブマトリクス基板において、耐紀絶罪基板上 にTFTによって構成される鉄壺回路を有し、前 記信号報及び走査報の全数または一部が前記検査 固数に接続され、前記技を回路は切断して分類で きることを特徴とする。アクティブマトリクス基

② 前記検査回路は、シフトレジスタとスイッチ あるいはシフトレクスチのみで構成され、前期信 とも特徴とする特許請求の範囲第1項記録のアク ティブマトリクス基板。

の前に面景電極1個に対して複数のTFTが接 枝 a れ、前記TFTと前記置乗電推開、前記TP Tと前記信号数回、前記TPTと前記定登録簿の ずれかの後位怒を必要に応じて数立に切断でき るように構成した事を特殊とする特許請求の範囲

3. 発明の詳細な説明

(従来の技術) .

従来のアグティブマトリクス基板は「日程エレ 211-240」に、示されるようなものであっ た。第2回はその代表的な構成を示す間であり、 トリクス状の信号線 X 1 , X 1 , X 1 及び走査 故 Y 。 , Y 。 Y 。 と、 それらの交点に配置され 益板状態で記線間の短格や記録の断線を検出する

には、それぞれの信号はと定金額上に良けられた 収数用ペット14にブローブ針15を決敗させる 必要がある。

(発明が解決しようとする問題点)

しかし、前述の社来技術には以下に述べるような問題点がある。すなわち、 高精細な質値を得るために資素数を増加させると前述のプローブ針の数が増大し、ピッチは小さくなり、一枚のプローブカードで構成するのはほとんど不可能となる。 一方、高精細になれば参留まりは低下するため、役会を欠かすことはできない。

本発明はこのような問題点を解決するものであり、その目的とするところは、多数のプローブ針を接触させずに短時間で正確に配練間の短絡や配線の断線を検出できるようなアクティブマトリク、ス型板を変異することにある。

【問題点を解決するための手段】

本発明のアクティブマトリクス基板は、絶録基板上に、TPTによって構成される検査回路を有し、信号報及び定金額の金数または一部が前記技

査団路に使続され、前足校査回路は切断して分組できることを特徴とする。 (作用)

本発明の上記の構成によれば、信号線や定意線に直接プロープ計を接触させる代わりに、検査回路を用いて配線関の短絡や配線の断線を短時間で正確に検出することができる。 (実施例)

わせて固定し、その空間に液晶を封入する。そして、駆動用ペッド4にドライベーICを実質するとアクティブマトリクスペネルとなる。断葉や、 修正によって切断された部分については、起館の 往遊部に、外部から信号を与えることで修正できる。

せで校出できる。一方、この例では検査回路に冗 民性を持たせてあるため、仮にいずれかの検査回 路に不良を生じても、反対側の検査回路が正常で あれば短結に関する不良は検出できる。

据4回は、信号韓と首素TFTに冗長性を持た せたアクティブマトリクス基板の平面図の例であ り、不良部分を検出、住正することにより無欠陥 の質面を得ることができ、キャラクタなどのデー ヶ表示用に達している。信号株Ⅹ。とⅩi。 Xi . Ł X . . X , Ł X . , X . n - , Ł X . n とは対 になっており、各国景電径3は2つのTFT2を 介して対をなす信号数に接続されている。定会な Y , , Y , , Y , , Y , はそれぞれ左右の検査回 路8,10に接続され、医助用パッド4は1本お きに記憶されている。この例では奇数委目の信号 粒は検査回路でに、偶数番目の信号線は検査回路 8に接続されているが、検査国路にも冗長性を持 たせて各個号線の両端を検査回路7及び8に接続 するとともできる。不良部分を使出した後、走査 雄と短絡している信号雑は、短絡部分の前後で信

發開平1-130132 (3)

号ねを切断し、電極間の短格したTFTは配数か 5 切断する。ダイシングライン 8 にそって検査回 路7、8、9、10を分離した後、対モなす信号 娘には同じ信号が与えられるようにドライベー! Cを実施する。具体的には、対をなす信号数の入 出力増がドライベーを実装する際に気格されるよ うにする。例えば信号粮X、とX。はドライバー の支援される上側の駆動用ペッド4で短格され駆 動されるが、アライバーの実装されない下側の姿 正用パット5も短格しておけば、この2本の信号 粒の中で1ヶ所の断数があっても不良とならずに すむ。したがって前述のように短格部の上下で信 **马拉を切断しても不良とはならない。また、各西** 系のTFTのうち片方のTFTを切断しても、も う一方のTPTが正常であれば正規の信号を与え ることができるため囲業欠陥とならない。この例 では信号線と首素TFTに冗長性を持たせたが、 同様に走去ねと回来TFTに冗長性を待たせるこ

第 5 因は検査回路の例であり、シフトレジスタ

、(発明の効果)

以上述べたように本類明のアクティブマトリクス を 仮は、 信号 第中 定金 韓に 直接 で アローピング することなく配位 日の 知 毎 中 新 韓 を 短 時 間 で 正 確 校 出 することができる。 しか 6 快 章 回路 は 両 一 本 板 上に TFTで様 成 する ため、 工 段 数 は 畑 や す ことなく 作 製 する ことが できる。 また 検 変 回路 な こと ないた め、 チャブ 面 様 の 増 加 も 2 ~ 6 % 程 広 と 少 ない。 一 方、 高 輔 細 な 毎 頭 だ が、 安 来 の 方 佐 で は、 ブローブカー ド の 値 段 が 非 常 に 高

なものとなり、また後報なピッチでプローブピンを配置するのは極めて困難であったが、 本発明はこのような別的もなく質単に高精細化が可能である。 しから、 ペッドにピンを接触させることがないため、 実装ペッドに傷がついて信頼性を低下させることもない。

とのように本発明によれば、 短時間で正確に不 良部分を検出することができ、 低コストで高精細 なアクティブマテリクス基板が実現できる。

4. 図面の簡単な説明

取 1 図、取 3 図、 取 4 図はアクティブマトリクス 基板の平面図。

第5回は钦泰回路の構成を示す因。

| 京8図(a)、(b)、(c)は不良部分の検 出方法を示す図。

2 , 1 2 ... T F T

3, 13... 西素電極


4 , 1 4 … 駆動用パッド 5 … 住正用パッド

6 - 7 1 7 7 7 7 1 7


7. 8. 9. 10 -- 検査国路

以 上


出国人 セイコーエブソン株式会社 代理人 弁理士 最 上 第二位1名

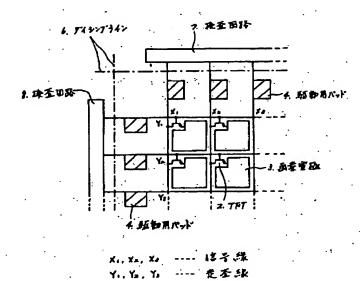


第12

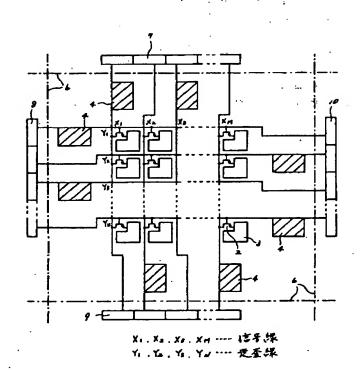

书 3 图

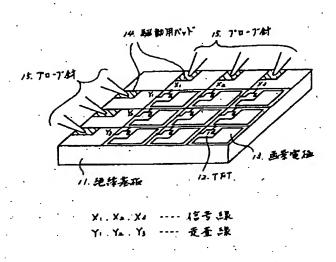

第 2 187

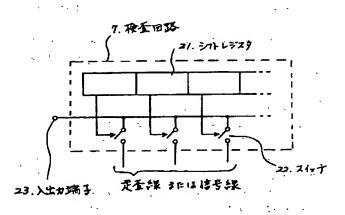


第5图

持開平1-130132(6)


2···· TFT 3···· 画孝電磁 ナー・・・・ 延即用パット 5 修正用八小 6… タイシンプライン 7-10… 検査回路

X1 , X2 , X3 , X4, X5 , X6 , X2H-1, X2H --- 指号绿

Y, Ya, Y, Y, 走全線

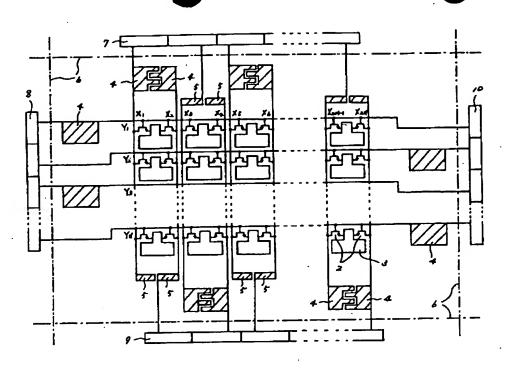

第4图

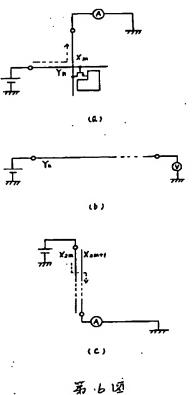

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.